

Spôsob použitia

Príprava povrchu:

Na opravu použite PVC náplasti aspoň o 3-4 cm väčšiu z každej strany od poškodeného miesta. Lepené povrchy musia byť čisté, suché a dobre odmastené. Je výhodné ich zmatniť brúsnym papierom.

- Náplasť pripravte nožnicami, mala by byť oválna, bez ostrých hrán.
- Náplasť je dobré na poškodenom povrchu vykresliť perom, aby ste označili miesto na nanášanie lepidla.

Existujú dva spôsoby lepenia: za studena – ideálne pri absencii vhodných podmienok alebo naliehavých opravách, zaručuje vysokú kvalitu; a za tepla – zaručuje lepšiu pevnosť a rýchlejšie viazanie, ale vyžaduje si vyhrievací stroj.

Aplikácia lepidla (za studena):

1. Naneste tenkú vrstvu lepidla a rovnomerne rozotrite na náplasť a vyznačenú plochu. Nechajte pôsobiť asi 3-5 minút, kým lepidlo nevyschne.
2. Potom znova naneste na oba povrchy tenkú vrstvu lepidla a počkajte približne. 1 minútu, kým lepidlo nebude suché na dotyk.
3. Spojte lepené povrchy, pevne stlačte a pred použitím nechajte pôsobiť aspoň 4 hodiny.
4. Lepené prvky je vhodné po spojení nechať pod zaťažením alebo v tlaku.

Aplikácia lepidla (za tepla):

1. Naneste tenkú vrstvu lepidla a rovnomerne rozotrite na náplasť a vyznačenú plochu. Nechajte pôsobiť asi 3-5 minút, kým lepidlo nevyschne.
 2. Potom znova naneste na oba povrchy tenkú vrstvu lepidla a počkajte približne. 1 minútu, kým lepidlo nebude suché na dotyk.
 3. Obe plochy zohrejte na teplotu približne 60°C. Môžete na to použiť vypaľovač alebo žehličku.
 4. Spojte lepené povrchy, pevne ich stlačte.
- Lepené prvky je vhodné po spojení nechať pod zaťažením alebo v tlaku.
 - Zariadenie je možné používať už po 1-2 hodinách. Spoina získa plnú odolnosť po 24 hodinách.